

السبائك المعدنية ومخططات الاتزان الحراري

السيائك المعدنية ومخططات الاتزان الحراري

:

الأهداف: أن يكون الطالب قادرا على:

- فهم المفهوم بالسييكة والمحاليل الجامدة.
- فهم معنى الطور.
- معرفة كيفية رسم مخططات الاتزان الحراري.
- تحليل مخططات الاتزان الحراري البسيطة.

السيائك المعدنية:

السييكة لفظ استخدم لفيها عندما يتم خلط فلز مع فلز آخر أقل قيمة، وذلك في بدايات صناعة الذهب والفضة، ويحير لفظ سبيكة ذهب هو الشائع في كثير من التعاملات، ولكن لماذا تسمى سبيكة ذهب؟ الجواب هو إن صناعة الذهب ومقاومته منخفضة جدا ولذلك يعتبر عرضة للتلف واليرى ويتم إضافة عنصر التحاس إلى مما يؤدي إلى رفع الصلابة وزيادة المقاومة وأيضا تسهيل عملية التشكيل.


أما في الوقت الحالي فيستخدم هذا التعبير لأي خليط من الفلزات أو المعادن ويطلق عليها السبائك المعدنية. ويمكن القول إن جميع العناصر الفلزية في حالة سبائكها - ما عدا العناصر عالية التقاوة مع كبريت من الشوائب الداخلة في تركيبها - وذلك لأنها تحتوي في تركيبها على عنصر أو عنصرين على الأقل بنسب قليلة إما مع الخلم أو تدخل للفلز أثناء عملية التصنيع.

ويطلق على الفلز الأخرى نسبة في تركيب السبيكة اسم أساس السبيكة Base metal وقد تعرف السبيكة باسمه، وتعرف العناصر الأخرى بالعناصر السبائكية Alloying elements. وتتكون معظم السبائك من عنصرين فلزيين أو أكثر ما عدا سبائك الفولاذ التي تتكون من الحديد والكربون (فولاذ كاربوني) أو حديد وكربون وعناصر أخرى (فولاذ سبائكي)، لأن الكربون هو العنصر المهم الذي يؤثر على خواص الحديد.


المحاليل الجامدة (Solid Solution):

المحلول الجامد هو وحدة واحدة من المادة الجامدة متجانس الخواص يحتوي على اثنين أو أكثر من العناصر المختلفة، وخواص المحلول الجامد تختلف عن خواص كل عنصر على حدة. ويتكون المحلول الجامد من جزئين هما المذيب Solvent والمذاب Solute.

والمحلول الجامد هو بعبارة محلول في حالة تجمد به ذرات عنصر ذائب وعنصر آخر مذيب، وصفت إذابة العناصر معا عند درجات حرارة أعلى من درجتى حرارة انصهار العنصرين، ثم تم التبريد لدرجة الحرارة العادية، حيث ظلت الذرات المذابة في بنية وشبكة Lattice ذرات المذيب. ويتكون المحلول الجامد إما بالإحلال Substitutional أو الفرجحات Interstitial وقد يكون الإحلال منظم أو غير منظم (شكل (٦-١)).

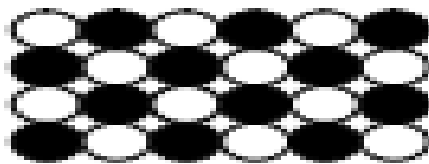

إحلال منظم

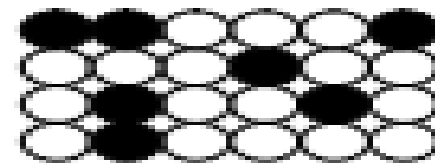

إحلال غير منظم

شكل (٦-١)

ويكون ذوبان الفلزات معا على ثلاثة أشكال:

- 1- ذوبان تام في الحالة السائلة وذوبان تام في الحالة الجامدة، مثل النيكل والتحاس.
- 2- ذوبان تام في الحالة السائلة والقصصال في الحالة الجامدة، مثل الزرصاص والحديد.
- 3- ذوبان تام في الحالة السائلة وذوبان جزئي في الحالة الجامدة، مثل سبائك الحديد مع الكوبالت.

كما تتوقف درجة ذوبان الفلزات في بعضها على أربعة عوامل:

- 1- الاختلاف بين قطري قوتي الذائب والمذيب: كلما قل الاختلاف زادت الذائبية.
- 2- التركيب البلوري: تزيد الذائبية كلما كان الذائب والمذيب لهما نفس التركيب.
- 3- التكافؤ: تزيد الذائبية في العناصر ذات التكافؤ المتصائل.
- 4- المسامية الكهربائية.

الطور:

هو جزء من المادة متجانس له خواصه الفيزيائية والميكانيكية المميزة ويمكن أن تتكون المادة من وطور واحد أو عدة أطوار، والفلزات النقية توجد في ثلاث حالات - حسب درجة الحرارة - هي الغازية ، السائلة ، والجامدة، ويطلق على كل حالة اسم (طور).

ويتكون الفلزات في حالتها الجامدة من حيث الأطوار من:

- 1- فلز نقي
- 2- فلز سبيكة
- 3- مركب
- 4- مطول جامد

إذا كانت السبيكة متجانسة ومكونة من طور واحد، يكون الفلز في حالة مطول جامد (Solid Solution). أما إذا كانت غير متجانسة (خليط من عدة أطوار)، يكون الفلز في هذه الحالة أحد عناصر طور أو أكثر من السبيكة.


مخططات الاتزان الحراري:

جارية عن رسومات توضح أطوار مختلفة لتظيم المواد عند اختلاف درجة الحرارة والتركيب، وبواسطة هذه الرسومات يمكن الحصول على المعلومات الآتية:

- 1- العلاقة بين درجة الحرارة وتركيب المادة مع بيان الأطوار المختلفة.
- 2- تحديد توازن ذائبية المواد في بعضها.
- 3- التعرف على التركيب الكيميائي والأطوار المكونة للسبيكة عند حرارة معينة.
- 4- تحديد إمكانية إجراء المعالجة الحرارية على سبيكة ما من عدمه.
- 5- تحديد درجة حرارة تحول المادة إلى حالة الانصهار والعكس.

وترسم مخططات الاتزان لأيد من التعرف على طريقة رسم منحنيات التبريد والتي من خلالها يتم رسم مخطط الاتزان الحراري لأي سبيكة، ومنحنى التبريد ببساطة يوضح العلاقة بين درجة حرارة المادة والزمن بحيث يتم صهر المعدن أو السبيكة ومن ثم التبريد ببطء، وعند تكرار هذه العملية لتركيبات مختلفة من السبيكة يلاحظ في المنحنيات وجود تغير فجائي في معدل التبريد، ويتم تحديد هذه النقاط في رسم آخر يبين العلاقة بين تركيب السبيكة ودرجة الحرارة.

شكل (1-6) يبين طريقة رسم مخططات الاتزان البسيطة مثل مخطط الاتزان الحراري لسبيكة من التحاس والنيكل.

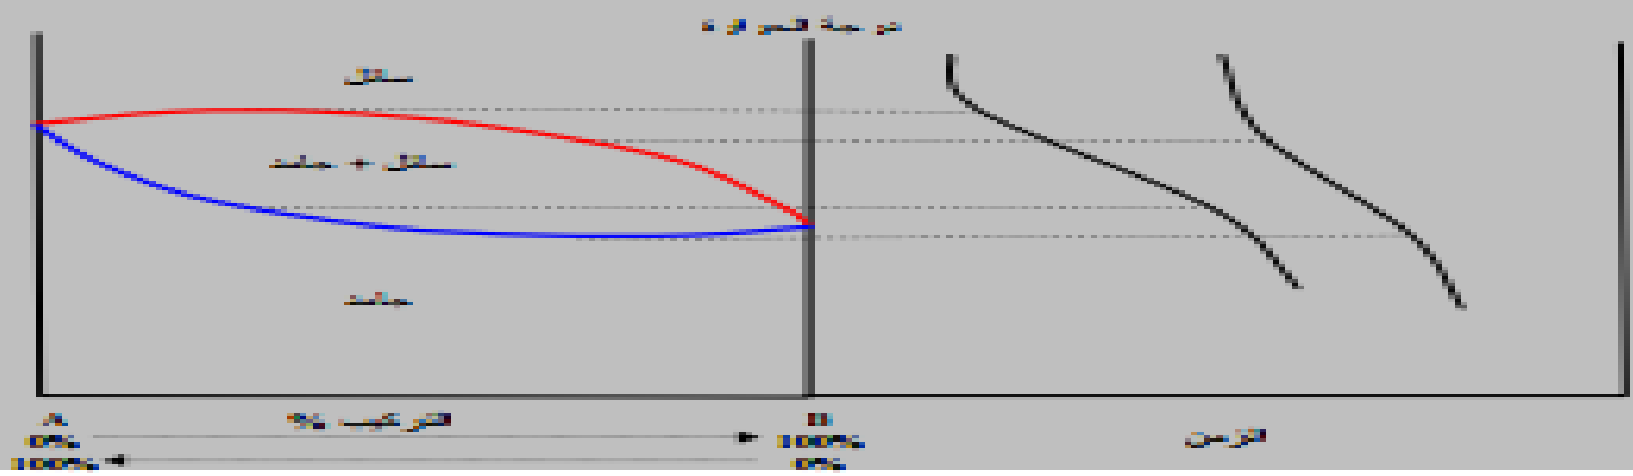

شكل (٦-١)

الخطوات رسم المنحنيات الأخرى في شكل (٦-١)

الخطوة الأولى


- ١- يتم تحديد خط الانصهار لتكوين الشبكة الأساسية وذلك بالتمسك حتى الانصهار.
- ٢- يتم جعل التبريد الشبكة عند التركيب المطلوب.
- ٣- في بعض الأحيان عند تركيب معين يكون هناك سلوك منطقي للتبريد يشبه المعين القلي ويكون عند نقطة تسمى التبريد.



شكل (٦-٢)

الخطوة الثانية

- ١- يتم تبريد الشبكة من الظروف السائلة.
- ٢- يتم تسجيل التغيرات لمدلات التبريد.
- ٣- توجد درجات الحرارة التي تبدأ عند هذا التبريد.
- ٤- تمثل هذه التغيرات حتى التبريد.

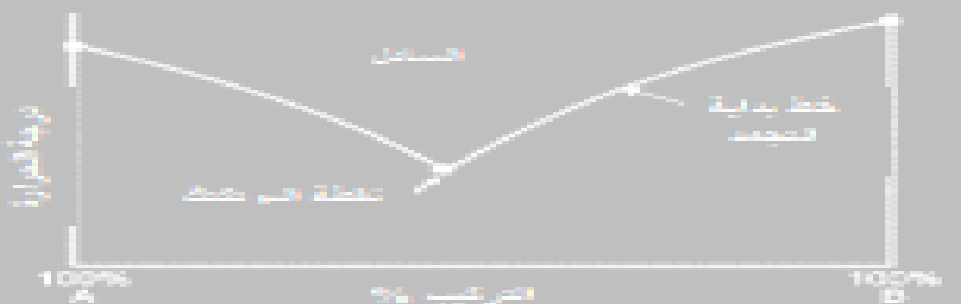

شكل (٦-٣)

الخطوة الثالثة

- 1- من المعروف أن هناك حدود لاختيابة المواد في بعضها (Solid Solubility) وبمقدارها تسمى المواد في صورتها الصلبة أو ما يعرف بالمحلول الصلبة (Solid Solution).
- 2- تتغير هذه الحدود بتغير درجة الحرارة.
- 3- المحلول الصلب نتيجة ذوبان B في A يسمى alpha (α) والمحلول الصلب نتيجة ذوبان A في B يسمى beta (β).
- 4- من المهم جدا نذكر أن هناك بعض العناصر ليس لها محلول صلب مثل شبكة الألمونيوم - سيليكون (Al-Si) (Zero solid solubility).



شكل (٤-٦) (٤-٦)

الخطوة الرابعة

- 1- باستثناء أطوار المحاليل الصلبة التي تظهر في جليبي الرسم تكون الشبكة في التطور الصلب كلها تحت ما يسمى درجة حرارة اليوتكتك (eutectic Temperature).
- 2- الأطوار التي تتسع بين خط التجمد (Solidification line) وخط اليوتكتك (eutectic line) وتطور المحلول الصلب هي خليط من alpha و beta بصورتها الصلبة.



شكل (٥-٦) (٥-٦)

وبالنسبة للأطوار التي فيها خليط من (α و β) أو (β و α) أو (α و β) فإنه يمكن حساب النسب التي تدخل في تركيب الخليط عند أي نقطة داخل ذلك التطور باستخدام قاعدة أليفر (The Lever Rule) أو في بعض الأحيان يطلق عليها قاعدة المشط الأليفر.