



١-٦ عملية السحب -: Drawing Process


عملية السحب:- هي عملية سحب المعدن خلال قالب لتقليل مساحته من مساحة اولية قدرها A_0 الى مساحة نهائية قدرها A_f . شكل (١-٦)

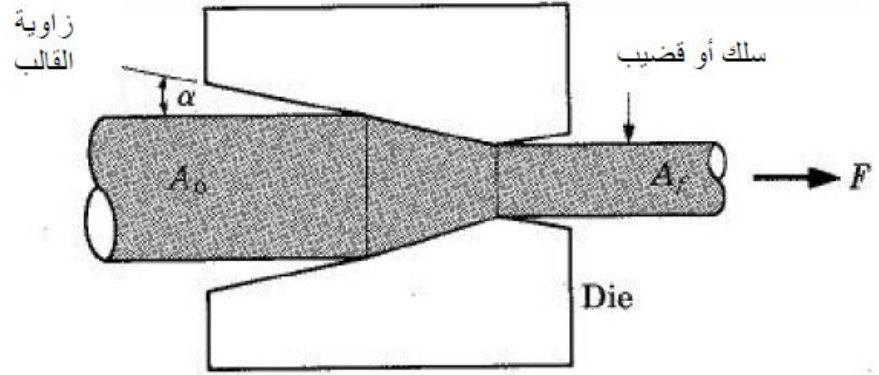


شكل (١-٦) عملية السحب.

ومن امثلة منتجات هذه العملية انابيب المشعات الحرارية والانابيب النحاسية شكل (٢-٦) (٣-٦).

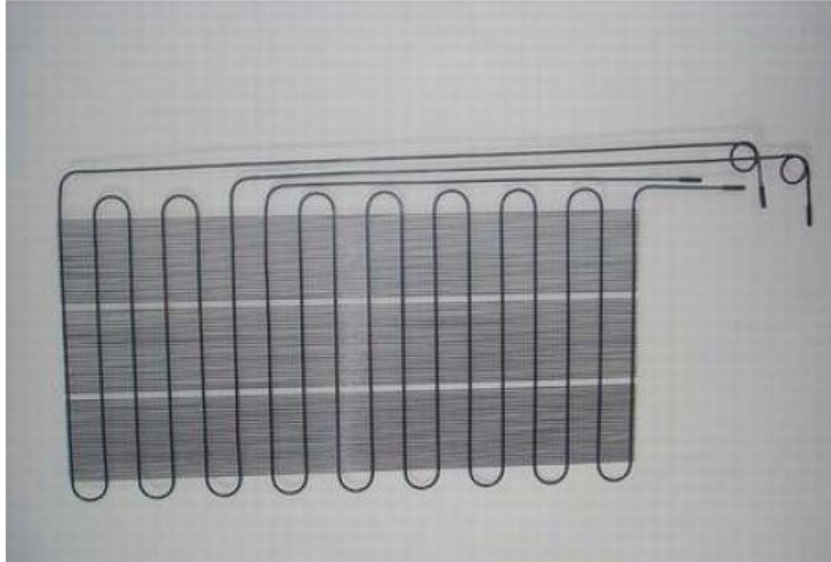

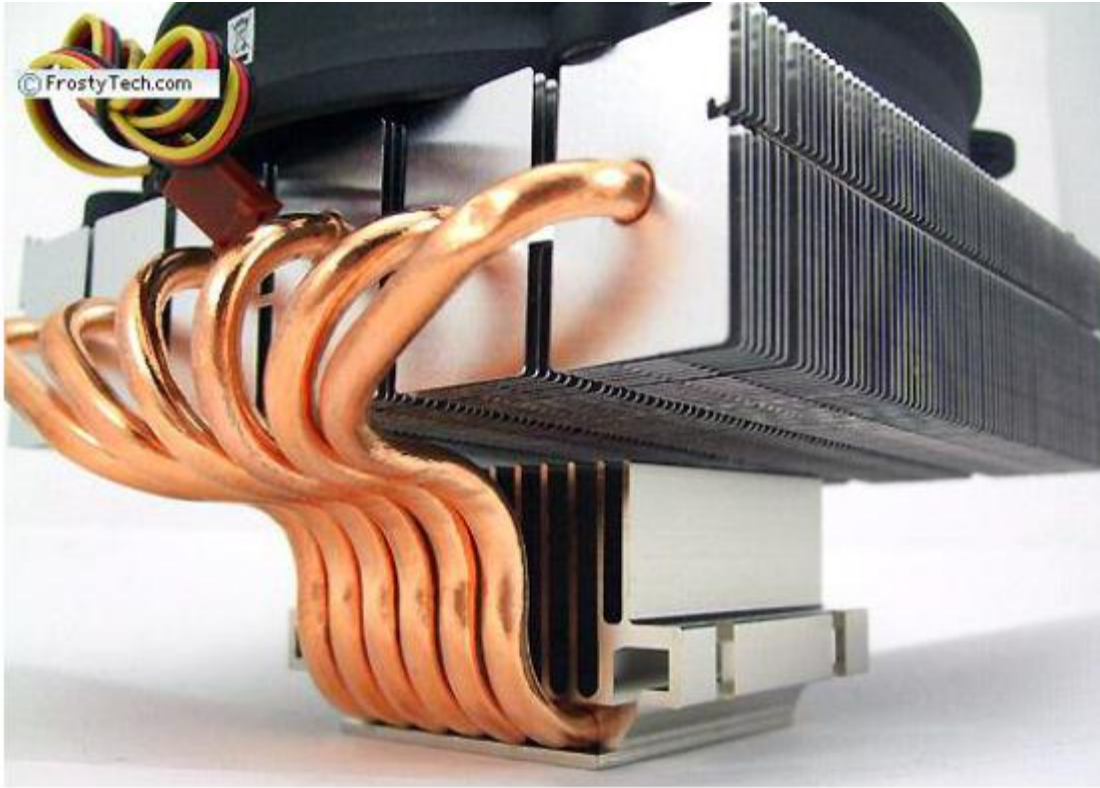

شكل (٣-٦) انابيب تبريد نحاسية مصنوعة بطريقة السحب

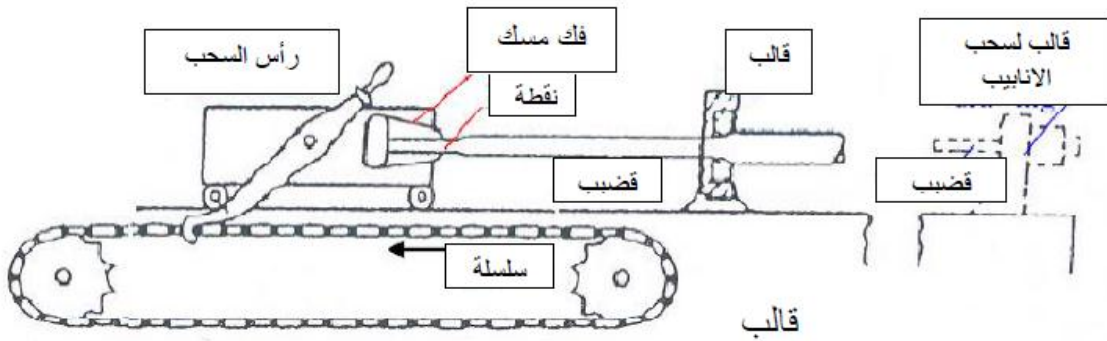

شكل (٤-٦) مخطط لمآكينة السحب

٢-٦ متغيرات العملية :-

□ نسبة التقليل في مساحة المقطع العرضي (Reduction) :- وهي النسبة بين المقطع العرضي للمادة المسحوبة والمقطع الابتدائي لها: A_f/A_0 . وهي عادة لا تتجاوز نسبة 30% (اصغر قيمة). لتحسين الإنهاء السطحي وضبط الإبعاد من

الممكن إجراء مرحلة نهائية (Final sizing) مع تقليص بسيط لمساحة المقطع العرضي.


□ زاوية القالب (α) :- ولها تأثير على قوة السحب وجوده سطح المنتج. وهي تتراوح بين $6^\circ - 15^\circ$. وهي تسهل جريان المعدن وكذلك توجد زوايا أخرى للقالب تتغير قيمتها من المدخل (Entrance) ولغاية زاوية التشكيل.

□ قوة السحب:- تعتمد على مقاومة المعدن المسحوب و نسبة التقليل في المقطع العرضي و معامل الاحتكاك للقالب و درجة الحرارة وسرعة السحب.

□ سرعة السحب:- قد تصل السرعة إلى (50 m/s) للأسلاك الناعمة.


٣-٦ السحب متعدد المراحل Multi-pass drawing :-

إذا كانت نسبة التقليل كبيرة فمن الممكن ان يتم السحب في عدة مراحل. وكذلك يمكن تشكيل شكل المقطع العرضي تدريجياً. شكل (٦-٦).

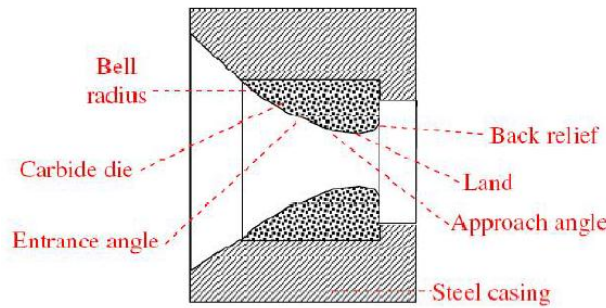

شكل (٦-٥) القالب وتظهر عليه الزوايا مؤشرة

أجزاء
دائرية (أ)

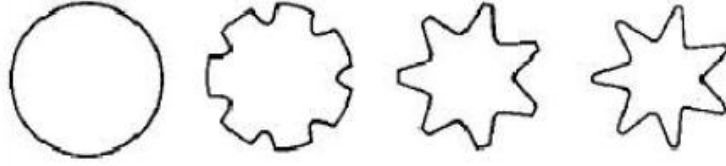

أجزاء مربعة
(ب)



شكل (٦-٦) السحب متعدد المراحل


٦-٤ طرق سحب الأنابيب Tube drawing :-

(أ) بدون عمود (Mandrel) :- يسحب الأنبوب خلال القالب بدون عمود و بذلك يكون القطر الداخلي والإنهاء السطحي غير مسيطر عليه. شكل (٦-٧-أ).

(ب) مع عمود موقعي :- وهنا لا يتحرك العمود نسبة إلى القالب. و يتحدد سمك الأنبوب بمقدار الفراغ بين العمود والقالب. وبذلك فمن الممكن الحصول على إنهاء سطحي جيد وسمك دقيق. شكل (٦-٧-ب).

(ت) باستعمال عمود عائم (Plug) :- يسحب العمود مع الأنبوب لكنه لا يعبر القالب. سمك الأنبوب غير دقيق لأنه يعتمد على موقع العمود نسبة إلى القالب. هذا الموقع يتحدد بمقدار الاحتكاك بين القالب والأنبوب من جهة والأنبوب والعمود من جهة اخرى و تستعمل هذه الطريقة لسحب الأنابيب الطويلة الرقيقة الجدران (طول العمود لا يحدد طول الأنبوب). شكل (٦-٧-ج).

(ث) باستعمال العمود المتحرك:- يتحرك العمود مع الأنبوب ليقلل الاحتكاك (لا يوجد احتكاك بين العمود والانبوب) لذا يجب ان يشغل العمود بدقة. شكل (٦-٦ -٧ د)

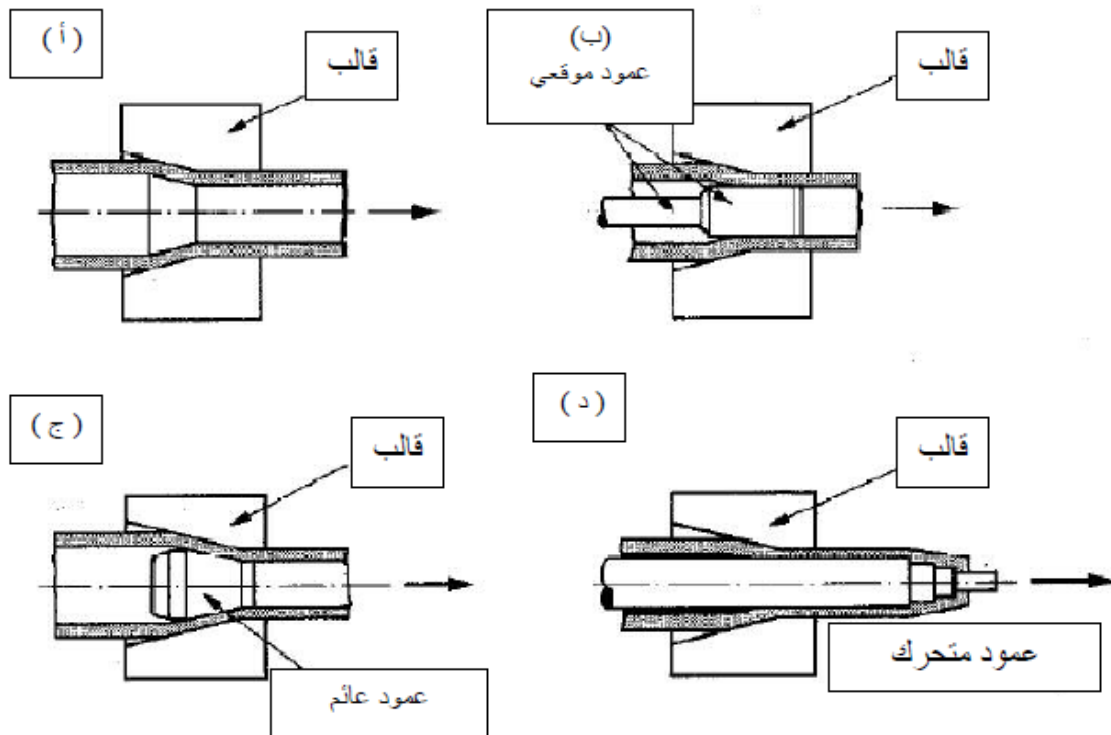


شكل (٦-٧) طرق سحب الأنابيب

٦-٥ الخطوات العامة لعملية سحب الأسلاك :-

١. تسخين كتل الفولاذ billets في افران إعادة التسخين.
٢. درفلة الكتلة على الساخن قبل سحب الأسلاك. (هذه العملية يجب ان تكون سريعة قبل ان يبرد المعدن ويصبح اقوى).
٣. يوجد نوعين من البكرات لاستلام القضيب ، الأولى تدور بسرعة مناسبة مع سرعة الدرفلة وتقوم بلف القضيب. بينما الثانية ثابتة و في الحالتين تقوم آلية ميكانيكية بلف القضيب حول البكرات. شكل(٦-٩).
٤. تقوم الرافعات بحمل البكرات إلى العملية التالية.
٥. يتم تحضير قضبان الفولاذ لعملية السحب بعدة طرق :-
 أ- التنظيف الكيميائي (إزالة القشرة كيميائيا) :- وتتم باستخدام حامض الكبريتيك لتنظيف السطح من الصدأ والاكاسيد وباستخدام مرشات مائية. تطلق القضبان المحضرة بمادة مثل بوركس الفوسفات لحماية السطح ولتعمل كمزيتات في عملية السحب.

ب- التنظيف الميكانيكي : و هنا تتم إزالة القشرة ميكانيكيا بطرق متعددة مثل الحث المتعاكس للقضيب أو باستخدام الهواء المضغوط مع مواد مخدشة أو باستعمال فرش ميكانيكية ... الخ .

خطوات عملية سحب الأسلاك

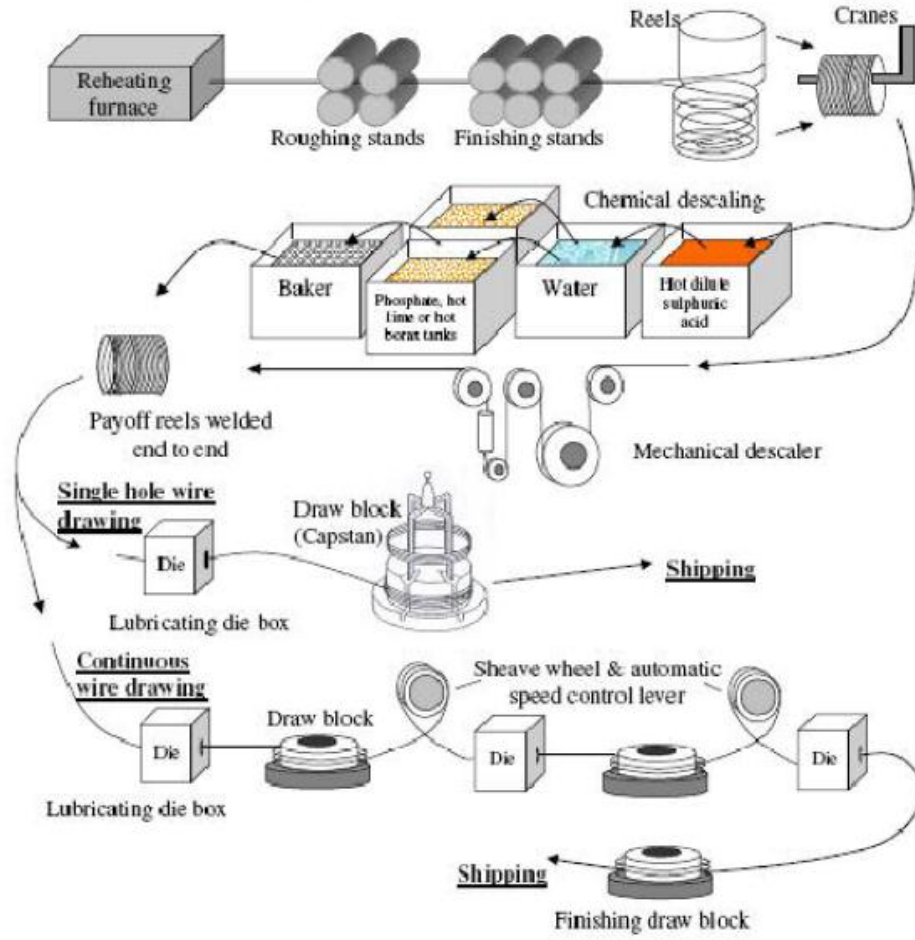

شكل (٦-٩) خطوات عملية سحب الأسلاك


٦. بعد إزالة القشرة يربط القضبان بواسطة اللحام ومن ثم تدخل إلى البكرات.
٧. لسحب سلك مفرد يتم تغذية القضيب إلى صندوق القالب المزيت وبعد السحب يلف لغرض التسويق.
٨. يسحب السلك المستمر بتغذية السلك الى صندوق القالب المزيت ومن ثم يدرفل على عجلة sheave wheel لضبط سرعة السحب وبعدها يلف على بكره لغرض التسويق.

٦-٦ خصائص سحب السلك :-

١. اقل قطر سلك ممكن الحصول عليه عن طريق الدرفلة هو 5mm لذلك يتم استعمال السحب للحصول على اقطار اصغر.
٢. لا يمكن سحب المواد اللدنة بسهولة لان عملية السحب المعدن تتطلب ان يمتلك المعدن قوة شد جيدة ومطيلية عالية ، النحاس المخمر والفولاذ أمثلة جيدة على المواد القابلة للسحب حيث لها مقاومة ومطيلية جيدة.
٣. يتم تشغيل رأس القضيب بالخراطة ابتداء قبل ادخاله إلى قالب السحب قبل سحبه خلال القالب.
٤. تصنع القوالب عادة من كاربيد التتجستن (هي مواد مقاومة للبليان) وهي تستعمل لسحب النحاس و الفولاذ الطري (Mild steel) .
٥. من الممكن إجراء عملية السحب على عدة مراحل وبسلسلة من القوالب لتقليص قطر السلك تدريجياً ومن الممكن ان تكون نسبة التقليص 30% (ولا تزيد عن 50% في أي حال من الأحوال) خلال كل قالب. للأسلاك الرفيعة تكون نسبة التقليص بين (١٥ - ٢٥)% بسبب ازدياد احتمالية حدوث كسر في السلك المسحوب خلال العملية.
٦. يعتمد اكبر تقليص مسموح به على مقدار الاحتكاك والقص الداخلي (الشغل الفائض).

٧-٦ الانفعال في عملية السحب strain in drawing process

-:

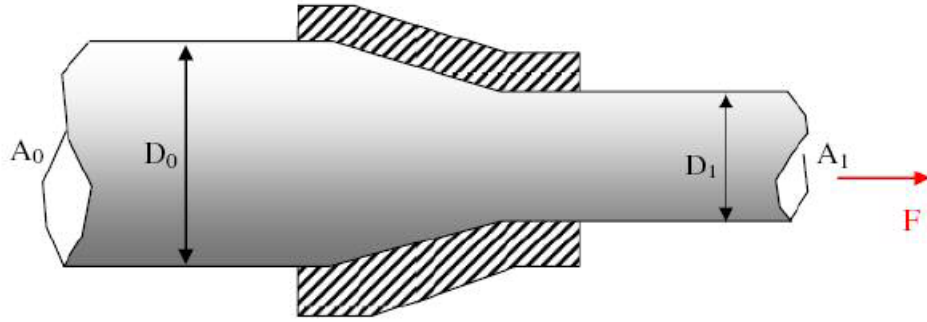

شكل (٦-١٢) السلك أثناء عملية السحب

تأثير الانفعال في عملية السحب مشابه لتأثيره في عملية البثق وذلك من خلال التعبير عنه بمقدار التقلص في مساحة المقطع العرضي:

$$r = \frac{A_0 - A_1}{A_0} = \left[1 - \frac{A_1}{A_0} \right] < 1$$


يسبب ثبات الحجم حسب مفهوم اللدونة :-

$$A_1 \cdot L_1 = A_0 \cdot L_0 = \text{Constant}$$

$$\therefore \frac{L_1}{L_0} = \frac{A_0}{A_1}$$

ومن المعادلة اعلاه :

$$r = \left[1 - \frac{A_1}{A_0} \right] \quad \therefore \frac{A_1}{A_0} = (1 - r)$$

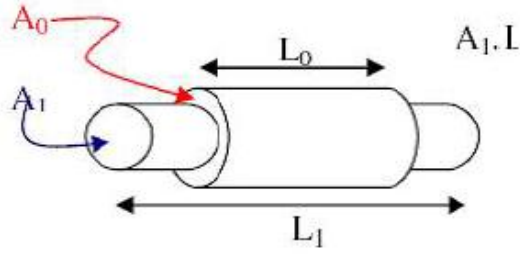

يكون الانفعال للقضييب الظاهر في الشكل

$$\varepsilon = \ln\left(\frac{L_1}{L_0}\right)$$

وبالتعبير عن الانفعال بالمساحة:-

$$\varepsilon = \ln\left(\frac{A_0}{A_1}\right)$$

وبالتعبير عن الانفعال بنسبة التقلص

$$\varepsilon = \ln\left(\frac{1}{1-r}\right)$$

يكون الشغل المبذول بواسطة قوة السحب وحركة المادة الخارجية من القالب لمسافة مقدارها L_1 هي

$$W = F.L_1$$

في حالة التشويه المتجانس:-

$$W = \text{Vol. } Y. (\varepsilon)$$

في غياب الاحتكاك

$$F = \frac{\text{Vol.}}{L_1} . Y. \ln\left(\frac{1}{1-r}\right)$$

$$\sigma = \frac{F}{A_1} = Y. \ln\left(\frac{1}{1-r}\right)$$

٦-٧-١ تحليل جهد السحب :-

يعبر عن جهد السحب (للقضييب او السلك) معوجود الاحتكاك وجهد القص الداخلي :-

$$\frac{P}{Y} = \frac{1+\beta}{\beta} \left(1 - \left[\frac{D_1}{D_0} \right]^{2\beta} \right)$$

ونلاحظ ان هذه المعادلة شبيهة بمعادلة البثق ما عدا الاختلاف في الحد :-

$$\left[\frac{D_1}{D_0} \right]^{2\beta}$$

بالنسبة لسحب القطع المستطيلة غير الدائرية فان المعادلة تصبح بالشكل الآتي :-


$$\frac{P}{Y} = \frac{1+\beta}{\beta} \left(1 - \left[\frac{h_1}{h_0} \right]^{\beta'} \right)$$

حيث h_1, h_0 هي سمك القطعة قبل وبعد السحب على التعاقب.

وحيث

$$\beta = \mu \cdot \cot \alpha$$

في حال سحب الأنابيب نستعمل قيم β مختلفة

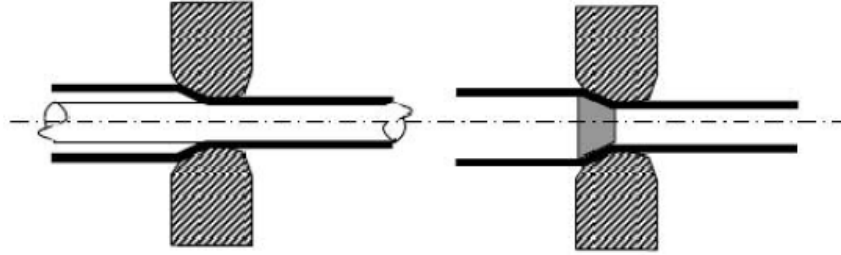

شكل (٦-١٣) عملية سحب الأنابيب

عند استعمال عمود منتظم ، فان :-

$$\beta^* = \frac{(\mu_1 + \mu_2)}{(\tan \alpha - \tan \delta)}$$

أما عند استعمال العمود العائم

$$\beta^* = \frac{(\mu_1 - \mu_2)}{(\tan \alpha - \tan \delta)}$$

حيث μ_1 ، α هما معامل الاحتكاك والزاوية بين القالب والأنبوب بينما μ_2 ، δ هما معامل الاحتكاك والزاوية بين الأنبوب والعمود العائم .

مثال:- إذا كان جهد الخضوع للفولاذ الطري مساوي 120 MPa. جد أفضل زاوية لقالب السحب المطلوب استعماله مع استعمال (زيت البرافين + حامض 5%oleic) كمزيت. تم تحديد جهود السحب الآتية:-


١. جهد السحب بدون احتكاك اضافي هو 160 MPa

٢. جهد السحب مع الاحتكاك هو 176 MPa

٣. جهد السحب مع الاحتكاك والجهد الإضافي هي 190 MPa

الجواب:-

نعود الى منحني جهد السحب والانفعال شكل (٦-٩) فنلاحظ :

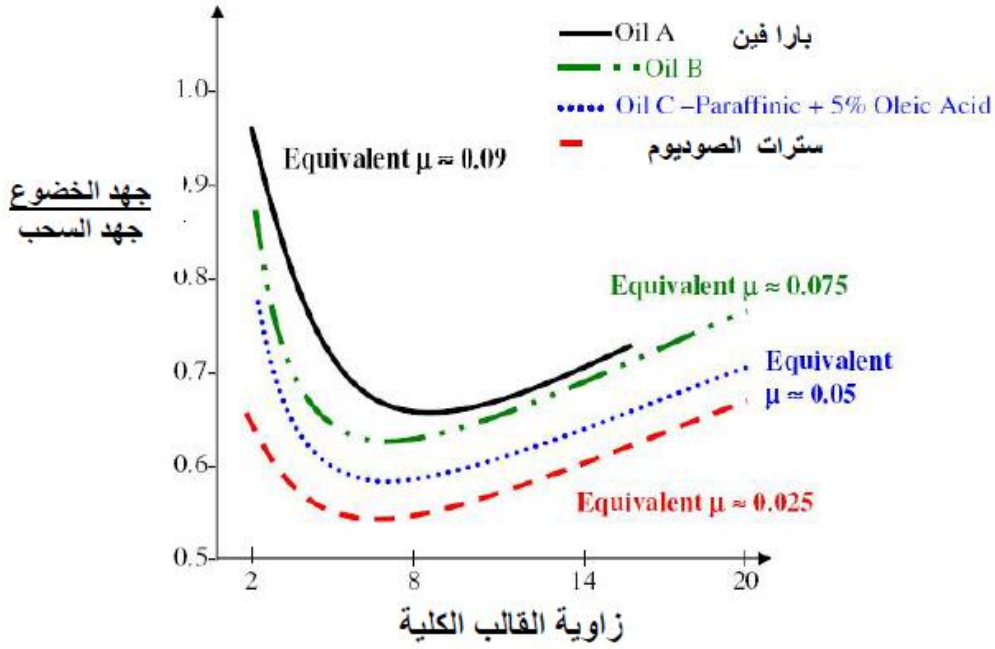


بما ان جهد السحب بوجود الاحتكاك يساوي 176 MPa مع جهد خضوع للفولاذ الطري

مقداره 120MPa

إذن :

$$\frac{Yield.Stress}{Drawing.Stress} = \frac{120}{176} = 0.68$$

برسم خط من نقطة 0.68 ليتقاطع على منحنى البرافين + حامض أوليك (شكل (٦-١٢))
(فاننا نحصل على زاوية هي 7° ($3.5^\circ * 2$) والتي ستكون مناسبة لسحب قضيب
الفولاذ الطري.

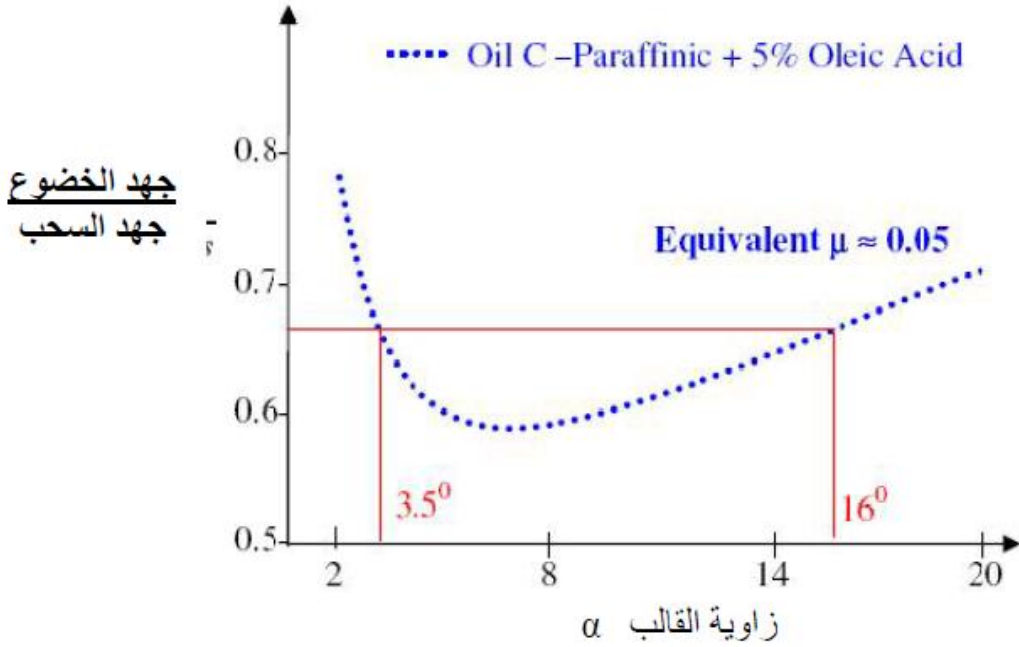

شكل (٦ - ١٤)

مثال: - لوح من سبيكة (النيكيل - الفضة) (NIKEL-SILVER) بعرض 12 mm وبسمك 0.6 mm ، تم سحبها الى سمك 0.35 mm خلال قوالب لها زاوية كلية مقدارها 20 درجة. هذه المادة لها جهد خضوع محوري 500 N/mm² ومعامل الاحتكاك بين المادة والقالب هو 0.08 احسب جهد السحب المطلوب ؟

الجواب:-

$$\frac{P}{Y} = \frac{1+\beta}{\beta} \left(1 - \left[\frac{D_1}{D_0} \right]^{2\beta} \right)$$


$$\beta = \mu \cdot \cot \alpha = (0.08) * \cot \left[\frac{20^\circ}{2} \right] = 0.45$$

$$P = Y \cdot \frac{1 + \beta}{\beta} \left(1 - \left[\frac{D_1}{D_0} \right]^{2\beta} \right) = (500 \text{ N.mm}^{-2}) \cdot \frac{1 + 0.45}{0.45} \left(1 - \left[\frac{0.35}{0.6} \right]^{2(0.45)} \right)$$

$$P = (500 \text{ N/mm}^2) * 1.2385$$

$$\underline{P = 619.25 \text{ N.mm}^{-2}}$$

مثال: قارن بين نسبة السحب للعمود العائم ، والعمود المنتظم عند سحب أنبوب من الفولاذ الطري قطره الداخلي 50 mm مع سمك 2.5 mm ليصبح بقطر داخلي يساوي 49 mm مع سمك 1.8 mm افترض معامل الاحتكاك والزاوية الكلية هي 0.15 و 30° على التعاقب بين الأنبوب والقالب و 0.1 و 20° على التعاقب بين الأنبوب والعمود العائم .

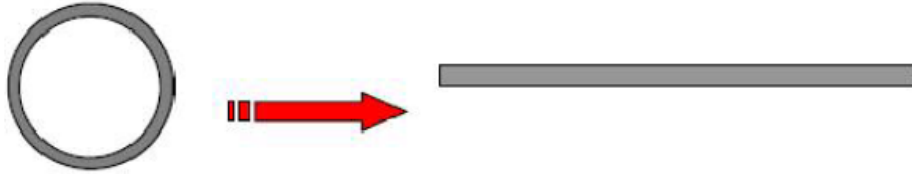

الجواب : المساحة A_0 تساوي المحيط x السمك :-

$$\pi \cdot \bar{D}_0 \cdot h_0 \approx \pi \cdot D_0 \cdot h_0 = 3.14 (50)(2.5) = 392.7$$

المساحة A_1 :

$$A_1 = \pi \cdot D_1 \cdot h_1 = 3.14 (49)(1.8) = 277.0 \text{ mm}^2$$

(أ)

$$\beta_{\text{Plug}} = \frac{(\mu_1 - \mu_2)}{(\tan \alpha - \tan \delta)}, \text{ where } \mu_1 = 0.15, \mu_2 = 0.1, \alpha = 15^\circ, \text{ and } \delta = 10^\circ$$

حيث :

$$\beta_{\text{Plug}} = \frac{(0.15 - 0.1)}{(\tan 15 - \tan 10)} = 0.55$$

وهكذا

$$\frac{P}{Y} = \frac{1 + \beta}{\beta} \left(1 - \left[\frac{A_1}{A_0} \right]^{2\beta} \right) = \frac{1 + 0.55}{0.55} \left(1 - \left[\frac{277}{392.7} \right]^{2(0.55)} \right) = 0.899$$

١٠٢

(ب)

$$\beta_{\text{Mandrel}} = \frac{(\mu_1 + \mu_2)}{(\tan \alpha - \tan \delta)}$$

حيث :

$$\beta_{\text{Mandrel}} = \frac{(0.15 + 0.1)}{(\tan 15 - \tan 10)} = 2.73$$

وهكذا :

$$\frac{P}{Y} = \frac{1 + \beta}{\beta} \left(1 - \left[\frac{A_1}{A_0} \right]^{2\beta} \right) = \frac{1 + 2.73}{2.73} \left(1 - \left[\frac{277}{392.7} \right]^{2(2.73)} \right) = 1.163$$


نستخرج نسبة الزيادة

$$\% \text{ Increase} = \frac{0.899 - 1.163}{0.899} = 29\%$$


الجهد المطلوب للعمود المنتظم هو 29% أعلى من الجهد المطلوب للعمود العائم.

٣-٧ السحب العميق Deep drawing :-

يتم تسليط قوة المشكل على صفيحة معدنية مستقيمة باتجاه تجويف القالب. يتم مسك الصفيحة بواسطة لوحة مسك مسلط عليها قوة محسوبة.

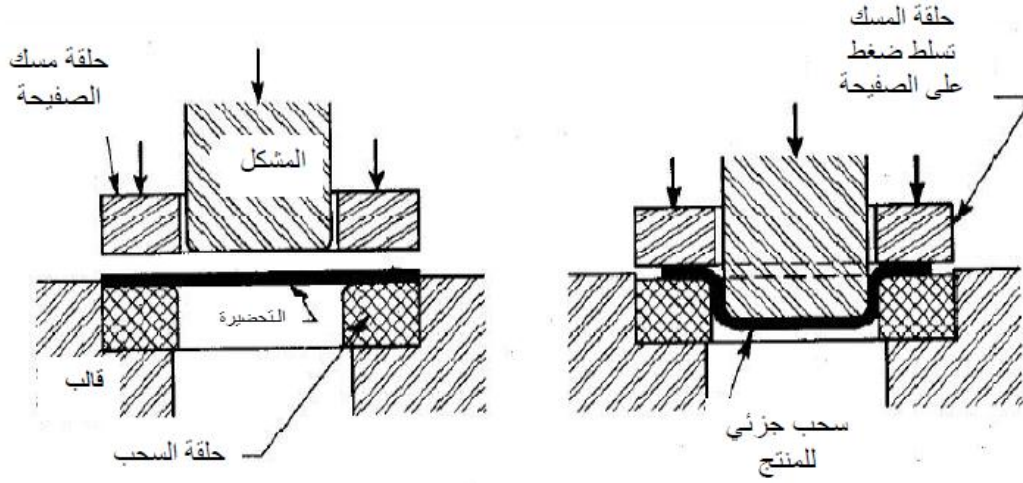

شكل (٣٤-٧) خطوات عملية السحب

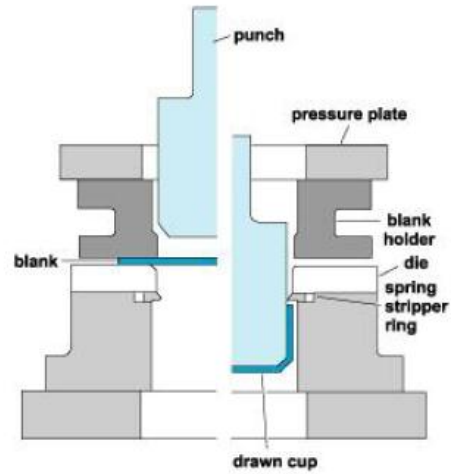

شكل (٣٥-٧) عملية سحب عميق خلال قالب معقد

وتستعمل عملية السحب بصورة واسعة في إنتاج الصفائح الحديدية لإنتاج الأواني والأحواض المعدنية وهي عادة من العمليات النهائية. اشكال (٣٦-٧ الى ٣٩-٧).



شكل (٣٦-٧) مراحل السحب العميق المتعددة لإنتاج لوعة الصودا



شكل (٣٧-٧) حوض الغسل مصنوع بطريقة السحب العميق



شكل (٣٨-٧) صورة لمنتج مصنوع بعملية السحب العميق



شكل (٣٩-٧) منتجات مختلفة مصنوعة بطريقة السحب العميق

الصفحة المحضرة للسحب والممسوكة بلوحة المسك يتم سحبها شعاعياً إلى الداخل و في نهاية شوط السحب فان الصفحة بأكملها تكون قد انضغطت إلى داخل القالب فيما يكون قطرها قد صغر. الغرض من لوحة المسك هو منع الصفحة تحت جهد الضغط من إن تتعرض للتجعد (wrinkling) ، لذلك فان الاختيار الصحيح لقوة المسك هو أمر مهم ومؤثر على نجاح السحب. عادة يتراوح ضغط صفحة المسك من 0.7- 1 % من مجموع جهدي مقاومة الخضوع والمقاومة القصوى لمعدن الصفحة. شكل (٤٠-٧).



شكل (٧-٤) تأثير قوة المسك على جودة المنتج المسحوب

٧-٣-١ العوامل الرئيسية المؤثرة على عملية السحب العميق)

للصفائح الدائرية):-

١. خصائص معدن الصفيحة.
٢. نسبة قطر المعدن المحضر الى قطر المشكل والقالب .
٣. الخلوص بين المشكل و القالب.
٤. نصف قطر المشكل R_p .
٥. نصف قطر زاوية القالب R_d .
٦. قوة المسك F
٧. الاحتكاك والتزييت.


٧-٣-٢ ملاحظات عامة :

- تشكيل عمق العلبة لا يحدث بسبب نقصان في سمك جدران العلبة ولكن بسبب نقصان المساحة الكبيرة للتحضير لذلك لا يحدث تغير كبير في سمك الجدران.
- السحب العميق هي طريقة تستعمل للأجزاء العميقة وكذلك للأجزاء قليلة العمق.
- يعبر عن قابلية السحب العميق Deep Drawability بنسبة السحب المحدودة.
- الخلوص بين المشكل والقالب :- عادة يتراوح بين 7 - 14% من سمك الصفيحة. إذا كان الفراغ قليلاً جداً فسيحدث تمزق وقطع للصفيحة نتيجة ضغط المشكل .
- إنصاف أقطار زوايا القالب R_p , R_d : إذا كانت صغيرة فمن المحتمل إن تسبب فشل عند الزاوية. وإذا كانت كبيرة فإن العلبة ستتجدد.
- تحديد حجم المعدن المحضر وشكله لعملية السحب العميق للإشكال المعقدة غالباً ما يحتاج إلى التجربة والخطأ.
- مطيلية عالية للسماح بجريان لدن واسع أثناء العملية.
- قابلية أصلاذ- إجهادي واطئة لمنع تشقق الجزء وتقليل عمليات إعادة التخمير الضرورية.
- مقاومة شد عالية ليتحمل جهود السحب التي تحاول تمزيق جدران المنتج أثناء سحبه من تحت لوحة المسك.
- حجم حبيبي متجانس ومنتظم للحصول على جريان منتظم وتقليل ظاهرة التأذن . earring

٧-٣-٤ السحب العميق بدون لوحة مسك:-

من الممكن إن يتم ذلك مع المواد السميكة لمنع حدوث التجعد. وهنا يتم تصميم مدخل القالب بحسابات خاصة.


من الأجزاء الممكن تصنيعها بواسطة السحب العميق ، حاويات الأطعمة ، العلب المعدنية ، أحواض غسل الصحون وغيرها كثير.

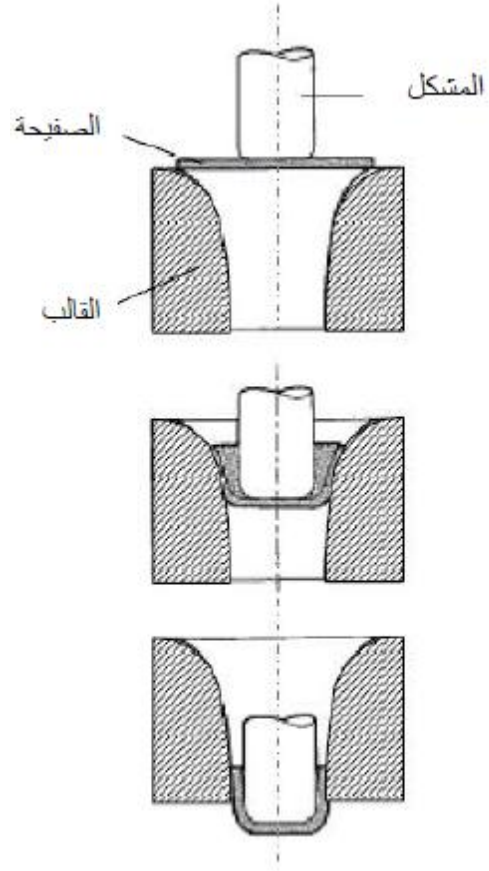

شكل (٧-٣) سحب عميق بدون لوحة

٧-٣-٥ إعادة السحب Redrawing :-


الأجزاء التي من الصعب جداً سحبها في عملية واحدة يتم سحبها في عدة مراحل. تسمح لوحة المسك المخروطة بجريان لين للمعدن لمنع التجعد انظر الشكل (٧-٢٨). يتم تشكيل الإشكال المعقدة بواسطة استخدام المكابس *press working*. وذلك بتعرض الصفيحة المعدنية لعمليات مركبة من القص والحني والسحب في آن واحد *simultaneously*. حيث تكبس صفيحة المعدن بين المشكل و القالب ، من الأمثلة : أجزاء هيكل السيارة .

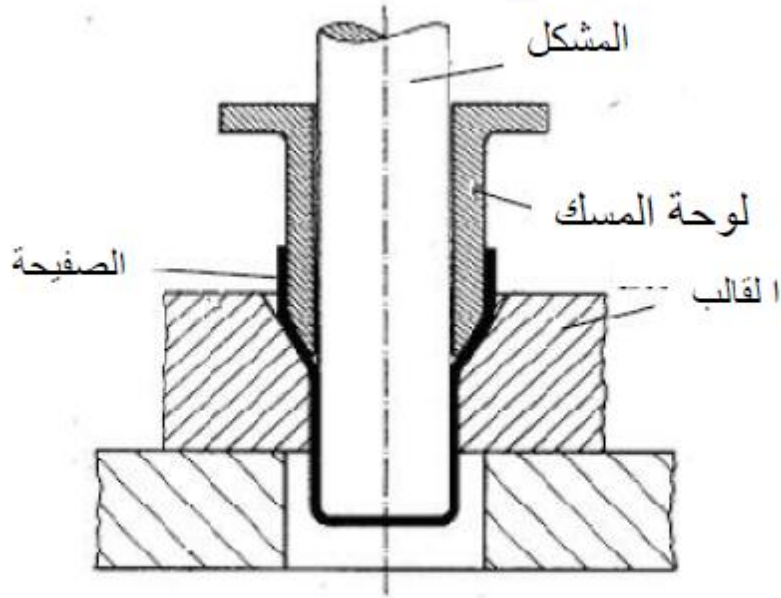


شكل (٧-٤٤) إعادة سحب الأنبوب

٧-٣-٦ ضبط السمك Ironing

هو عبارة عن إنقاص سمك جدران الجزء المسحوب بسحبه بين مشكل و قالب حيث الفراغ بين المشكل و القالب هو اقل من السمك الأصلي للجزء حيث لا حاجة لاستعمال اللوحة الماسكة. *Blank holder* ، تتحف الجدران الطويلة بينما يبقى سمك القاعدة بدون تغير. تستعمل هذه العملية لضبط السمك والحصول على سمك متجانس. من تطبيقاتها المعروفة العلب المعدنية.

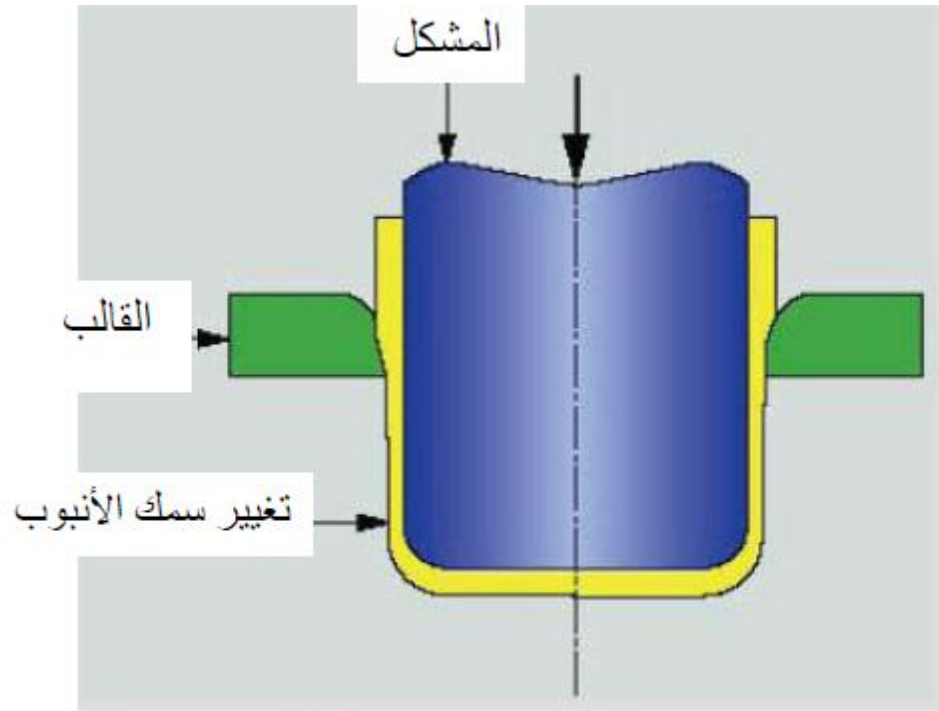

شكل (٧-٤٥) عملية ضبط السمك

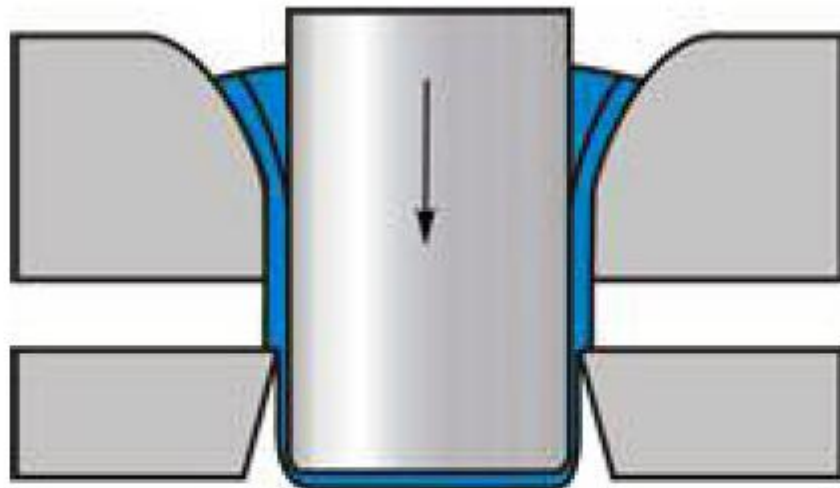

شكل (٧-٤٦) عملية سحب بدون لوحة مسك مع ضبط السمك